





Barniz PU 5100 HS


Consulta rápida

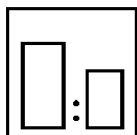


5:1
Barniz PU 5100 HS
Endurecedor 3090/3093

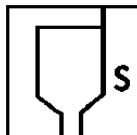


27 - 28 sec.

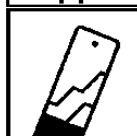

Regla Wanda 2:1

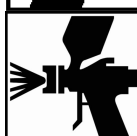

1.2-1.5 mm
3-4 bar

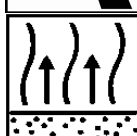

5 - 10 min.



12h – 25°C
30min – 60°C



Descripción:

Barniz poliuretano de secado rápido, indicado para acabado final sobre Wandabase HS o Wanda Acrílico Universal. Formulado para pequeños reparos y repintados en general. Posee alto brillo y durabilidad, secado rápido, fácil pulimento y excelente retención de color.

Productos y aditivos:

Barniz PU 5100 HS
Endurecedor Slow 3090
Endurecedor para PU 3093

Matérias primas básicas:

Barniz PU 5100 HS - Resina acrílica, solventes y aditivos
Endurecedores 3090 y 3093 – Poliisocianatos y solventes

Posibles sustratos:

Wandabase HS o Wandabase Acrílico Universal

Preparación de la superficie:

Después del oreo de 15 a 20 minutos de aplicado el topcoat, se puede aplicar el barniz.

Relación de mezcla:

5 partes del Barniz PU 5100 HS
1 parte del Endurecedor 3090 o 3093

Viscosidad de aplicación:

27 – 28 segundos CF3 / 25°C

Vida útil de la mezcla:

Máximo 3 horas a 25°C

Tipo de soplete y presión de aplicación:

Soplete:

Succión:
Gravedad:
HVLP:

Tipo de pico:

1,8 mm
1.2 – 1,5 mm
1.2 – 1.5 mm

Presión:

3-4 bar (40-50 lb/pol²)
3-4 bar (40-50 lb/pol²)
3-4 bar (40-50 lb/pol²)

Proceso:

Aplicar de 2 a 3 manos simple, respetando el oreo de aplicación de 5 a 10 minutos entre manos.



Espesura de la película: Aproximadamente de 23 a 27 µm por mano.

Rendimiento teórico: 9 m²/litro por mano

Nota: en la práctica, el rendimiento depende de varios factores, como el formato del objeto, imperfecciones de la superficie, método de aplicación y variaciones durante la aplicación.

Limpieza del equipo: Utilizar Thinner 1100

Tiempo de secado:

	25°C 3093	25°C 3090	60°C
Polvo	13 min	15 min	-----
Toque	1,5 horas	2 horas	-----
Manoseo	4 horas	4 horas	30 min
Total	12 horas	15 horas	1 hora a 25°C Después del horneado

Plazo de validez: 3 años, almacenado en temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad

Salud y seguridad: Favor consultar MSDS

Sugerencias:

- Wandabase o Wanda Acrílico Universal no debe ser lijado antes de la aplicación del barniz.
 - Se recomienda que en pintura de piezas se haga el difuminado.
 - Utilizar siempre el endurecedor indicado para mezcla.
 - Dos endurecedores son recomendados para uso con el barniz:
 - Endurecedor Slow 3090 – indicado para locales con temperatura arriba de 30°C, ideal para grandes superficies (pintura general, lateral de autobús, etc).
 - Endurecedor para PU 3093 – indicado para locales con temperatura hasta 30°C, ideal para pinturas parciales (hasta 4 piezas) y retoques.
- Nota: con temperaturas muy bajas podrá ser utilizado para pinturas generales.



-
- Para aplicación sobre el capó se recomienda 3 manos para mayor durabilidad, debido mayor exposición al calor del motor y exposición directa al sol.
 - Los paneles pueden ser pulidos después del secado total. Primer retirar las impurezas con una esponja abrasiva o lija fina y pulir manualmente o mecánicamente con pulitriz.

Observaciones importantes:

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.